




Misuratore Escursione Comandi

Installazione:

L'accelerometro va posizionato
il piu' vicino possibile e parallelo alla cerniera
come nella figura.

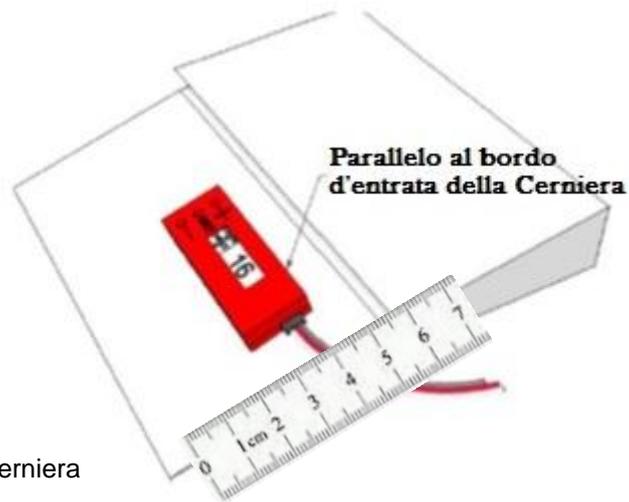

Esempio Corda 60mm

PataFix UHU per ancorarlo sulla superficie

Batteria di alimentazione da 5V a 14V

Pocedura di misurazione:

1. Fissare il sensore sulla superficie da misurare
2. Alimentare l'apparato
3. Utilizzando i bottoni "+" e "-" settare la lunghezza della corda
4. Impostare lo ZERO : Tieni premuto per 2 secondi e rilascia il pulsante "F" e WAIT
(Attendi) in questa fase non muovere il modello perché siamo in calibrazione

Il DISPLAY mostrerà "0" ZERO in posizione neutra , ora siamo pronti per avere
un'indicazione sia in ° Gradi che il (mm) millimetri

IMPORTANTE:NON MUOVERE IL MODELLO

5. Per passare da GRADI a MILLIMETRI basta un click del pulsante "F" per cambiare
l'unità di misura



Maggiori informazioni contattare: info@jet-italia.it o il sito WWW.JET-ITALIA.IT